

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПО «Левобережные электрические сети»
филиала ПАО «Россети Юг»-«Волгоградэнерго»


С.А. Елатонцев
16.07.2020

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт строения медпункта с подвалом базы ПО "ЛЭС". Волгоградская обл., г.Волжский,
Автодорога 6, объект 10
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.07.2021 по 31.07.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)
здание медпункта с подвалом от 14.09.2018 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____

Бухгалтерское наименование: _____

Инвентарный номер: инв.№345300008834

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Административное
2	Год постройки	1977
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	2 этаж
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Мягкая наплавляемая кровля
9	Площадь застройки	203,6 м2
10	Общая площадь здания	434,4 м2
11	Общий объем здания	1741 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм .	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Окна	Гниение деревянных конструкци й: растрескива ние, отшелушив ание, неправнос ть запорных механизмов	шт	14	Снятие деревянных оконных блоков
			м2	23	Снятие оконных переплётов
			м2	14,95	Снятие деревянных подоконников
			м2	14,56	Установка оконных блоков ПВХ
			м2	14,56	Установка москитных сеток
			Пог .м	19,5	Установка подоконников
			Пог .м	80,2	Установка уголков ПВХ на клее
			м2	15,92	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
			м2	4,24	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
2	Вывоз мусора	Образовани е мусора	т	2,802	Погрузка и вывоз строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт окон в здании.

Председатель комиссии: старший мастер РСУ

А.А. Юдин

Члены комиссии: мастер РСУ

М.А. Петелин

начальник Волжского РЭС

И.А. Купка