 


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
 ПО « Волгоградские электрические сети»


 В.К. Кононенко
 " " 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ №4

на капитальный ремонт Здания ТП-289 инв. № 345100011949, расположенный по адресу: 400087, Волгоградская обл, Волгоград г, Новороссийская ул, дом № 10
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 01.04.2021 по 30.04.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) ТО-52-МРСКЮГА-104-18 от 14.09.2018

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: тоже

Бухгалтерское наименование: тоже

Инвентарный номер: № 345100011949

Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1993
3	Год последнего к/ремонта	Не ремонтировалась.
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	бетон
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 50,8 м2
9	Площадь застройки	50,8 м2
10	Общая площадь здания	50,8 м2
11	Общий объем здания	161,7 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП,	-

	ЛЭП.	
17	Количество, материал опор	-

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ТП 289	Течь кровли, трещины и разрушение бетонной отмостки	M2	20	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
			M2	20	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	20	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	20	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой в один слой
			M2	20	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в два слоя
			M3	2,5	Устройство бетонной подготовки
			M2 проемов	6,3	Демонтаж металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен
			M2 проемов	6,3	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
			м	18	Смена карнизных свесов
2.	Вывоз строительного мусора		T	0,35	Погрузка в ручную строительного мусора
			T	0,35	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт Здания ТП-289.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии  В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 В.Н. Челокhov