 


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
 ПО « Волгоградские электрические сети»



В.К. Кононенко

" ____ " ____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ №11

на капитальный ремонт помещения Одноэтажное смешанной конструкции здание ОПУ
 «Песковатка» инв. № 345500010642, расположенный по адресу: Волгоградская область,
 г.Волгоград, Городищенский район, п. Песковатка
 (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 01.09.2021 по 30.09.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) № 23 от 20.09.2016 г.
 Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345500010642

Физические показатели:

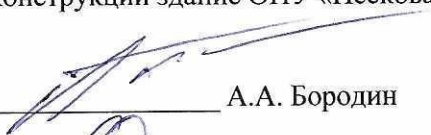
№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1990
3	Год последнего к/ремонта	нет
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	Ленточный бетонный
6	Материал стен	Кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Мягкая кровля, 556,3 м2
9	Площадь застройки	556,3 м2
10	Общая площадь здания	556,3 м2
11	Общий объем здания	3337,8 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный

16	Ремонтируемая протяжённость ЛЭП.	КЛЭП,	-
17	Количество, опор	материал	-

Характер и объемы работ:

 
N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ОПУ	Загнивание оконных коробок, повреждение остекления	М2	47,5	Снятие остекленных оконных переплетов
			Шт.	13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки по откосах
			М2	26	Установка общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей трехстворчатых поворотных (поворотно-откидных)
			М2	21,5	Установка общественных зданиях глухих оконных блоков из ПВХ профилей
			М2	10	Сплошное выравнивание оконных откосов внутренних в один слой из сухих растворных смесей
			Шт.	7	Установка москитных сеток
			п.м.	20	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах
			М2	6	Снятие дверных полотен
			Шт.	2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			М2	6	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
2.	Вывоз строительного мусора		м	40	Установка отливов из листовой стали
			Т	0,7	Погрузка вручную строительного мусора
			Т	0,7	Вывоз мусора

 
Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт помещения Одноэтажное смешанной конструкции здание ОПУ «Песковатка» инв. № 345500010642.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии

 В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 В.Н. Лаврентьев