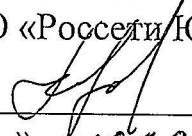


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «ПЭС»

фПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»


 С.Д. Морозов
 « 15 » ноя 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ
 №6

текущий ремонт здание ЗРУ совмещенное с ОПУ ПС Аэропорт, г. Волгоград,
 шоссе Авиаторов, 183 б № 345500014615 (подрядным способом)

Срок ремонта с 01.09.2021г. по 30.09.2021г.

Основание: комплексное обследование здания ЗРУ совмещенного с ОПУ ПС
 Аэропорт инв.№ 345500014615

Диспетчерское наименование: Здание ЗРУ совмещенное с ОПУ ПС
Аэропорт

Бухгалтерское наименование: Здание ЗРУ совмещенное с ОПУ ПС
Аэропорт

Инвентарный номер: 345500014615

для определения объемов работ по ремонту

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	производственное
2	Год постройки	2004
3	Год последнего к/ремонта	2017
4	Количество этажей	одноэтажное
5	Материал фундаментов	Сборные железобетонные фундаментные балки, блоки
6	Материал стен	Панели стеновые из крупноразмерных керамзитобетонных панелей
7	Материал перекрытий	Крупные железобетонные плиты покрытий, ж/б балки, ребристые ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Мембранная кровля 180,0 м2
9	Площадь застройки	184 м2
10	Общая площадь	160,4 м2

	здания	
11	Общий объем здания	708 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявлен ные дефекты	Ед . из м.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Дверь входная	Деформа ция двери	шт	1	Демонтаж дверных коробок
			м3	0,05	Частичная заделка дверного проема
			шт	1	Установка противопожарных дверей
			м. п.	1,5	Устройство козырька
		Ремонт дверных откосов	м2	1,7	Штукатурка поверхности откосов
			м2	1,7	Шпатлевка поверхности откосов
			м2	1,7	Окраска поверхности откосов

					водоэмульсионными составами
2	Окна	Рассохлась оконная рама 1 шт.	шт.	1	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
			м2	3,6	Снятие оконных переплетов
			м2	3,6	Установка оконных блоков поворотных с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых
		Ремонт оконных откосов	м2	1	Штукатурка наружной поверхности откосов
			м2	2,52	Штукатурка внутренней поверхности откосов
			м2	2,52	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой гипсовой смесью
			м2	2,52	Огрунтовка поверхности откосов
			м2	2,52	Окраска поверхности откосов
			м2	0,45	Устройство отливов
3	Окна	Рассохлась оконная рама 1 шт.	шт.	1	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
			м2	1,76 4	Снятие оконных переплетов
			м3	0,12 24	Заделка оконного проема кирпичом
			м2	0,74	Установка оконных блоков поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
		Ремонт оконных откосов	м2	1	Штукатурка наружной поверхности откосов
			м2	1	Штукатурка внутренней поверхности откосов
			м2	1	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой гипсовой смесью

			м2	1	Огрунтовка поверхности откосов
			м2	1	Окраска поверхности откосов
			м2	0,09 3	Устройство отливов
4	Стены здания, наружная и внутренняя поверхность	Отделка поверхности стены заложеного проема	м2	2,04	Штукатурка поверхности стен
			м2	2,04	Окраска поверхности
5	Отмостка маслоприемного колодца	Разрушение отмостки	м3	0,3	Разборка бетонных фундаментов
			м3	0,04	Засыпка вручную траншей
			м3	4	Грунт песчаный
			м3	0,04	Уплотнение грунта
			м2	3	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная
			м3	0,9	Устройство основания песчаного
			м3	0,5	Устройство основания гравийного
			м3	0,5	Устройство отмостки
6	Карнизы	Отсутствует водосток	шт.	8	Устройство водосточных воронок
			шт.	8	Устройство водосточных колен
			м. п.	34	Устройство водосточных труб
			м. п.	62	Устройство водосточных желобов

			ш т.	8	Устройство отметов водосточных труб
			ш т.	42	Устройство ухватов водосточных труб
7	Строительный мусор	Вывоз и утилизация строительного мусора	т	3	Погрузка строительного мусора
			т	3	Транспортировка строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести замену окон, двери, ремонт отмостки маслоприёмного колодца, устройство водостока здания ОПУ ПС Аэропорт

Комиссия в составе: начальник ЗГП Скрынников В.Н., старший мастер РСУ Власенко А.А., инженер ПТС Горчаков В.Е., инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории ОУД Демидов Д.А.

Председатель
комиссии

Начальник ЗГП

 В.Н. Скрынников

Члены комиссии Старший мастер РСУ

 А.А. Власенко

Инженер ПТС

 В.Е. Горчаков

Инженер ОУД

 Д.А. Демидов