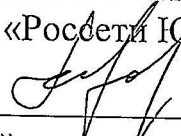


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «ПЭС»

фПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»



С.Д. Морозов

« 15 » сентя 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

№7

текущий ремонт здание ОПУ ПС Молзавод, г. Волгоград, ул. автомагистральная №37а № 345500012860 (подрядным способом)

Срок ремонта с 01.09.2021г. по 30.09.2021г.

Основание: акт технического освидетельствования (акт обследования)

Диспетчерское наименование: здание ОПУ ПС МолзаводБухгалтерское наименование: здание ОПУ ПС МолзаводИнвентарный номер: 345500012860

для определения объемов работ по ремонту

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	производственное
2	Год постройки	1987
3	Год последнего к/ремонта	2017
4	Количество этажей	одноэтажное
5	Материал фундаментов	Ленточный бетонный
6	Материал стен	Бетонные блоки
7	Материал перекрытий	Железо бетонное
8	Материал и площадь кровли	рубероид 213,72 м2
9	Площадь застройки	213,7 м2
10	Общая площадь здания	167,2 м2
11	Общий объем здания	951 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-

13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявлен ные дефекты	Ед · из м.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Окна	Рассохли сь оконные рамы	шт	4	Демонтаж оконных коробок
			м2	7,2	Снятие оконных переплетов
			м2	3,6	Установка оконных блоков глухих с площадью проема до 2 м2
			м2	2,16	Установка оконных блоков поворотных с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
		Ремонт оконных откосов	м2	2,16	Штукатурка поверхности наружных откосов
			м2	5,36	Штукатурка поверхности внутренних откосов
			М 2	5,36	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних откосов

 
			м2	5,36	Огрунтовка поверхности откосов
			м2	5,36	Окраска поверхности поливинилацетатными составами
			м2	0,9	Устройство отливов из оцинкованной стали
2	Карнизы	Отсутствует водосток	шт.	4	Устройство водосточных воронок
			шт.	4	Устройство водосточных колен
			м.п.	21,2	Устройство водосточных труб
			м.п.	32,5	Устройство водосточных желобов
			шт.	4	Устройство отметов водосточных труб
			шт.	26	Устройство ухватов водосточных труб
3	Строительный мусор	Вывоз и утилизация строительного мусора	т	1	Погрузка строительного мусора
			т	1	Транспортировка строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести замену окон, устройство водостока здания ОПУ ПС Молзавод

Комиссия в составе: начальник ЗГП Скрынников В.Н., старший мастер РСУ Власенко А.А., инженер ПТС Горчаков В.Е., инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории ОУД Демидов Д.А.

Председатель
комиссии

Начальник ЗГП

 В.Н. Скрынников

 
Члены комиссии Старший мастер РСУ

 А.А. Власенко

Инженер ПТС

 В.Е. Горчаков

Инженер ОУД

 Д.А. Демидов