

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

 
УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

должность технического руководителя

ПО «Северные электрические сети»

наименование субъекта электроэнергетики



А.М. Грицай

инициалы, фамилия

подпись

дата

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

Текущий ремонт здания Колундаевского участка.

Ростовская область, Шолоховский район, х. Колундаевский

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.07.2021г по 31.08.2021г

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания Колундаевского участка от 15.04.2020г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: Производственное здание

Бухгалтерское наименование: Производственное здание

Инвентарный номер: 611600002430

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	2001
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	Бетонные блоки
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	асбестоцементные листы 207,7 м2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	207,7 м2
11	Общий объем здания	762 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Замена дверных блоков	Дверные блоки рассохлись	м2	16,95	Разборка деревянных заполнений дверных проемов. Установка дверных блоков.
2	Ремонт стен	Трещины на внутренних стенах, отслоение обоев, шелушение краски на панелях	м2	354	Снятие обоев, кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича. Шпатлевка внутренних стен, облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком, облицовка стен плитками керамическими, установка радиаторных решеток. Замена проводки, выключателей, розеток.
3	Ремонт потолков	Отделка потолка пришла в негодность	м2	85,10	Демонтаж светильников. Устройство подвесных потолков, установка светильников люминесцентных
4	Ремонт полов	Деревянные полы пришли в негодность	м2	94,22	Разборка плинтусов и покрытий полов. Устройство покрытий из плит древесностружечных, устройство покрытий из линолеума, облицовка полов плитками керамическими
5	Замена оконных блоков	Оконные блоки рассохлись	м2	19,31	Разборка деревянных заполнений проемов, демонтаж подоконных досок. Установка оконных блоков из ПВХ, установка подоконных досок. Смена обделок из листовой стали.
6	Ремонт внутренних трубопроводов водоснабжения		м	7	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы. Смена умывальников, гибких подводок, установка смесителей.
7	Ремонт канализации		м	5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для канализационных труб вручную. Смена полиэтиленовых канализационных труб.

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, необходимо произвести текущий ремонт здания Колундаевского участка


Члены комиссии Начальник РСУ
(должность)



подпись,

В.В. Болдырев
инициалы, фамилия)

Ведущий инженер по ОЭиР ЗИС
(должность)

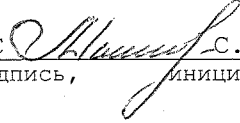

подпись,

С.А. Мыщикова
инициалы, фамилия)