

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
 ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
 ПО «Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко

" " 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ №3

на капитальный ремонт Здания ТП А - 1231 инв. № 345100012731, расположенный по адресу 400075, Волгоградская обл, Волгоград г, Дзержинский район, Республиканская ул, дом № 9а (вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
 Срок ремонта с 03.05.2021 по 31.05.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) №ТО-52-МРСК-329-19 от 20.05.2019 г.

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345100012731

Физические показатели:

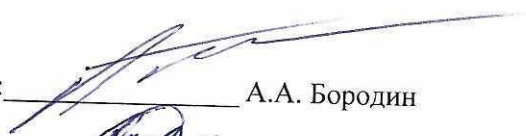
№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1955
3	Год последнего к/ремонта	Не ремонтировалась.
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	ленточный сборный
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 31,1 м2
9	Площадь застройки	31,1 м2
10	Общая площадь здания	31,1 м2
11	Общий объем здания	119,74 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный

16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ТП 1231	Течь кровли, трещины и разрушение бетонной отмостки	M2	30	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
			M2	30	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	30	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	30	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
			M2	30	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в два слоя
			M	11	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
			M	11	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
			M	11	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок)
			M3	2,6	Устройство бетонной подготовки
			т	0,07	Армирование подстилающих слоев и набетонок
			м2 проемов	2,53	Демонтаж металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен
			м2 проемов	2,53	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
2.	Вывоз строительного мусора		T	0,119	Погрузка вручную строительного мусора
			T	0,119	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт Здания ТП 1231.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии  В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 В.Н. Чесноков